

УРОКИ, ИЗВЛЕЧЁННЫЕ ИЗ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ

Дата происшествия	26.04.2025	3. Мероприятия по устранению причин несчастного случая 3.1 Проведение с работниками ООО «СКЭРН» внепланового инструктажа по охране труда при производстве работ в действующих электроустановках.
Наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «СКЭРН» (далее – ООО «СКЭРН»)	
Место несчастного случая	Республика Дагестан, г. Дербент, ВЛ–бкв Ф№2 ПС «Дербент-Южная»	
Вид происшествия	Поражение электрическим током	
1. Краткое описание несчастного случая 26.04.2025 бригада ООО «СКЭРН» в составе ответственного руководителя работ, производителя работ и двух членов бригады прибыла к месту выполнения работ в рамках наряд-допуска на замену провода марки АС на провод СИП на участке воздушной линии 6 кВ, фидер №2 от подстанции «Дербент-Южная» (от опоры №46 до опоры №86). Примерно в 15:50, дойдя до опоры №62 и выполнив соединение двух участков провода СИП, у бригады возникли сомнения в правильности произведённого соединения. Ответственный руководитель работ связался с диспетчером с просьбой направить оперативно-выездную бригаду (далее – ОВБ) для уточнения правильности подключения. В 16:02 на место прибыл электромонтёр ОВБ. После недолгого обсуждения с ответственным руководителем работ было принято решение о подключении третьего провода. После подключения ОВБ уехала для подачи напряжения на фидер №11, а основная бригада направилась к опоре №46 для завершения соединения оставшихся участков провода. Ответственный руководитель работ и один из членов бригады – в люльке гидроподъёмника поднялись на опору воздушной линии электропередачи, для зачистки конца провода. Ответственный руководитель работ перелез на опору, а член бригады начал подготовку к соединению, в момент зачистки провода от изоляции произошёл пробой, в результате чего член бригады в люльке был поражён электрическим током и упал на землю. Прибывшая через 30 минут скорая помощь констатировала смерть пострадавшего.		
2. Причины несчастного случая 2.1. Электромонтёр ОВБ подал напряжение на ВЛ без разрешения, не дождавшись полного окончания работ бригадой (нарушение п.15.1 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённых приказом Минтруда России от 15.12.2020 года №903н (далее – ПОТЭЭ)) 2.2. Работодатель не обеспечил проведение обучения по охране труда пострадавшему, в том числе обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ, обучение по оказанию первой помощи пострадавшим, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знания требований охраны труда, что нарушает требования п. 2.1 и п. 2.2 ПОТЭЭ. 2.3. Работодатель не выдал пострадавшему средства индивидуальной защиты в соответствии с типовыми нормами, не обеспечил контроль за их применением, что нарушает абзац 9 части 3 статьи 214 Трудового кодекса Российской Федерации и абзац 9 пункта 10 Приложения к приказу Минтруда России от 29.10.2021 № 766н. 2.4. Работодатель не выдал пострадавшему средства индивидуальной защиты, не обеспечил контроль за их		

применением, что нарушает абзац 9 части 3 статьи 214 Трудового кодекса Российской Федерации и абзац 9 пункта 10 Приложения к приказу Минтруда России от 29.10.2021 № 766н.

4. Фото и схема места происшествия



Схема происшествия

